



DETAIL E

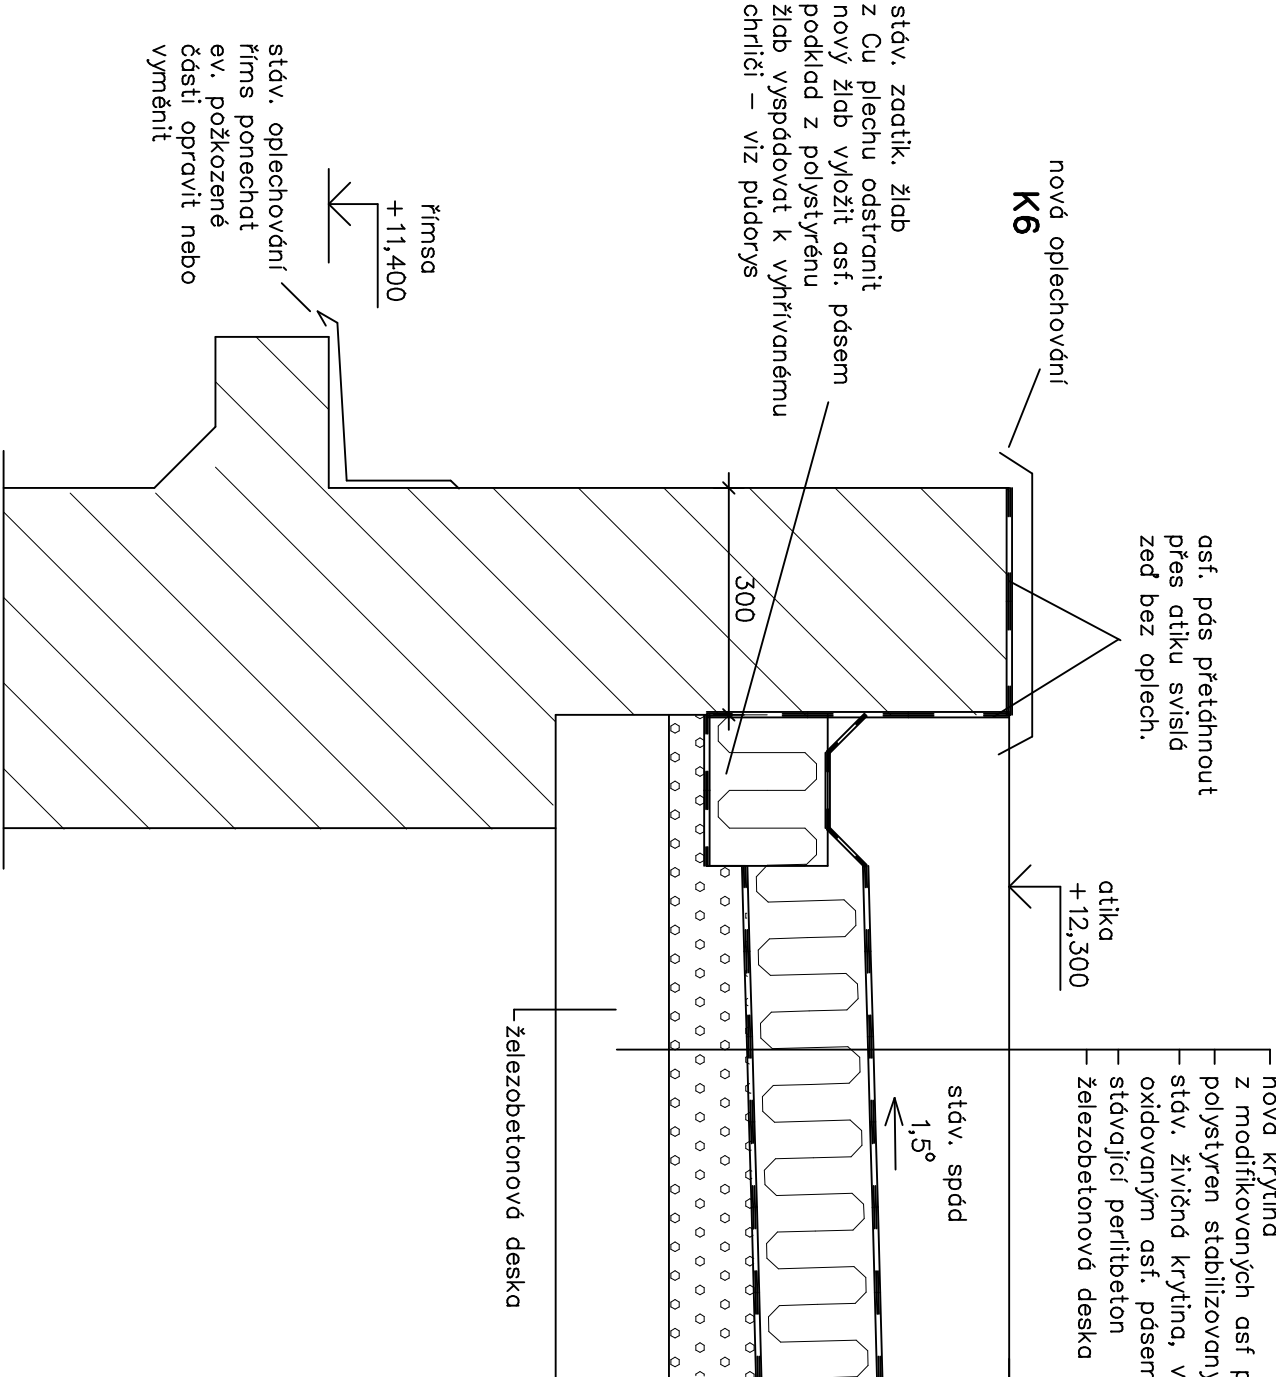

STŘECHA 5b

- nová krytina z modifikovaných asf pásů
- polystyren stabilizovaný EPS100S 160 mm
- stáv. živichá krytina, vyspravit
- oxidovaným asf. pásem
- stávající perlitbeton
- železobetonová deska


DETAIL F

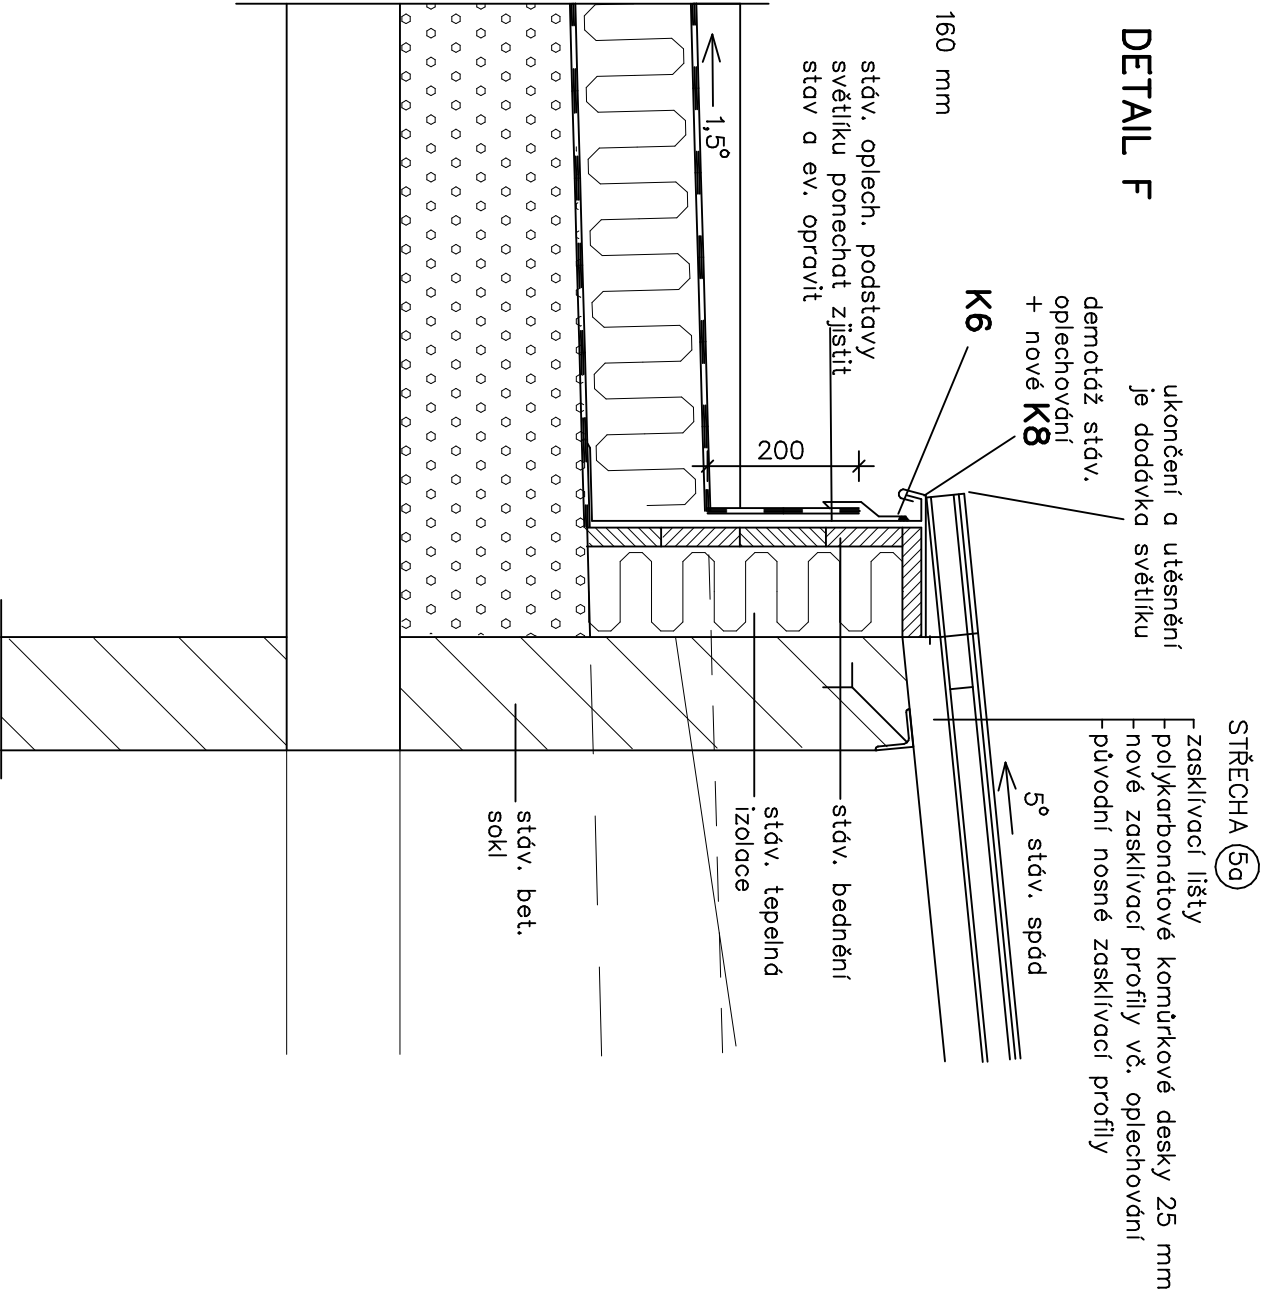

STŘECHA 5a



- zasklivací lišty
- polykarbonátové komůrkové desky 25 mm
- nové zasklivací profily vč. oplechování
- původní nosné zasklivací profily

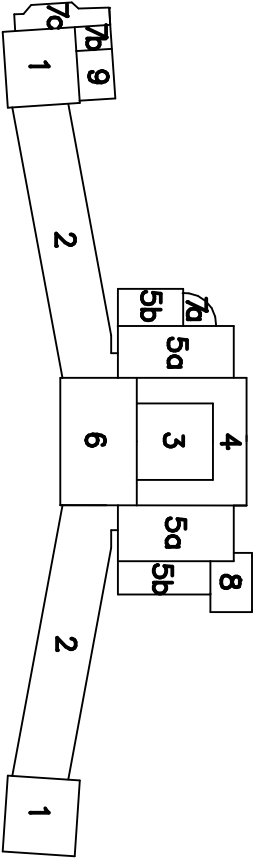SCHÉMA ČLENĚNÍ STŘECHY OBJEKTU



POZNÁMKA:

Jedná se o detaily střechy 5b 5a

Ved.projektant :				Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kresil :
Ing. Beránek		Ing. Beránek		P. Škoda 		
Akce : Rekonstrukce a opravy střešního pláště Galerie umění Karlovy Vary č.p. 1215, Goethova stezka 6						
Investor : Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary						
Obsah : DETAIL E, F						
<div> HBIH inženýring s.r.o. Projektování a inženýring kancelář pro pozemní stavby Letkovská 5, Pízeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbih@seznam.cz</div>						
Místo:			Karlovy Vary			
Stupeň PD:			DPS			
Datum:			06./2013			
Číslo akce:			1321			
Měřítko:			Číslo výkresu: 1: 10 D.1.1.b.13.			